

労働災害・第三者災害・**トラブル**発生報告書

制定	H 7. 2. 22
改15	H 27.6.15

(一報 二報 三報)

所 名 広島 SC 広島西 ST

発生日時 6 月 4 日 10 時 00 分

報告書作成 6 月 7 日 15 時 20 分

工事名	下蒲刈郵便局 バイク庫解体工事	工事番号	200084577	SC.ST長名	生信嘉也	SC.ST名	広島西
発注者	日本郵政株式会社	工 期	2021年 3月 26日～6月30日	進捗率	80	%	

状

(根本原因)


- ・前日作業で分電盤内各ブレーカーの活電を検電器で点検していないこと。(主ブレーカー電源のみと思込み)
- ・施設の自動通報システム等の仕組みを局長・施設センター等と事前協議しないまま作業を進めていたこと。

(再発防止策)


- ・作業に係るブレーカーは全数の検電により作業開始の可否を判断し、可能な時に進めること
- ・工事説明の際に、施設特有のシステム等の存在を確認する等、作業による懸念を協議共有すること

況

災害発生状況図(平面図)

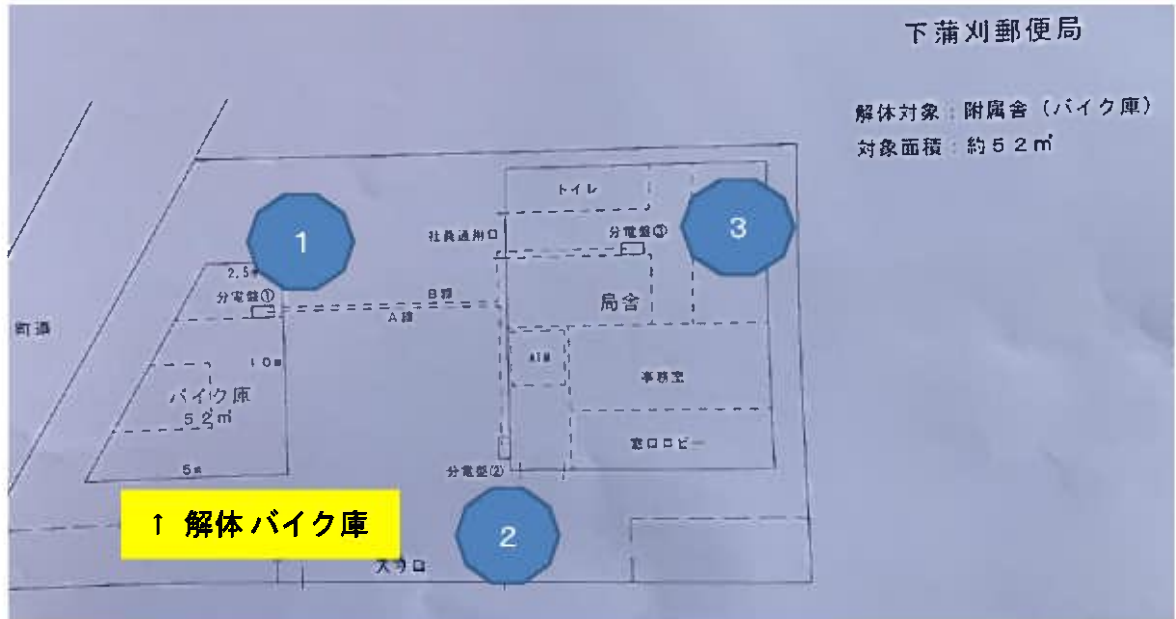

【写真】

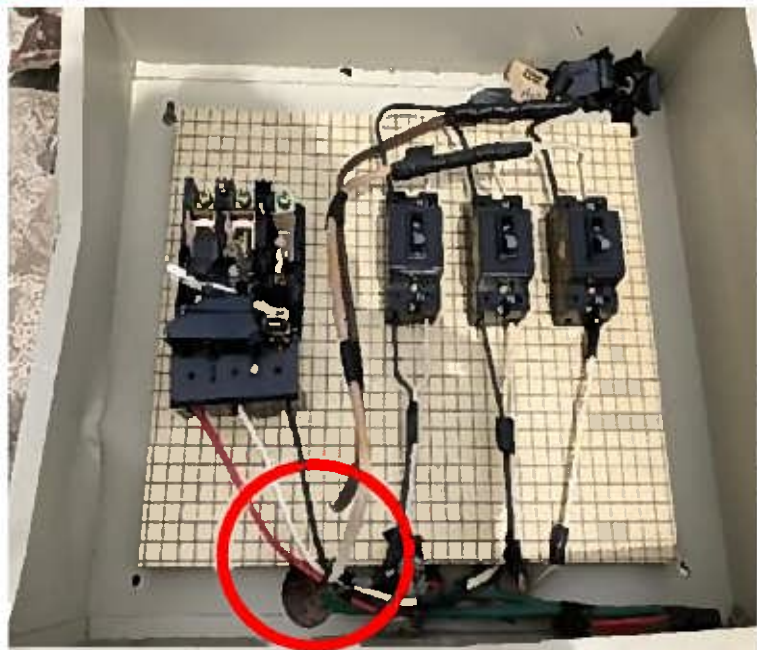


分電盤① バイク庫解体時に電線切断箇所

災害発生状況図(平面図)



分電盤① 前日作業で電源線を切り離し

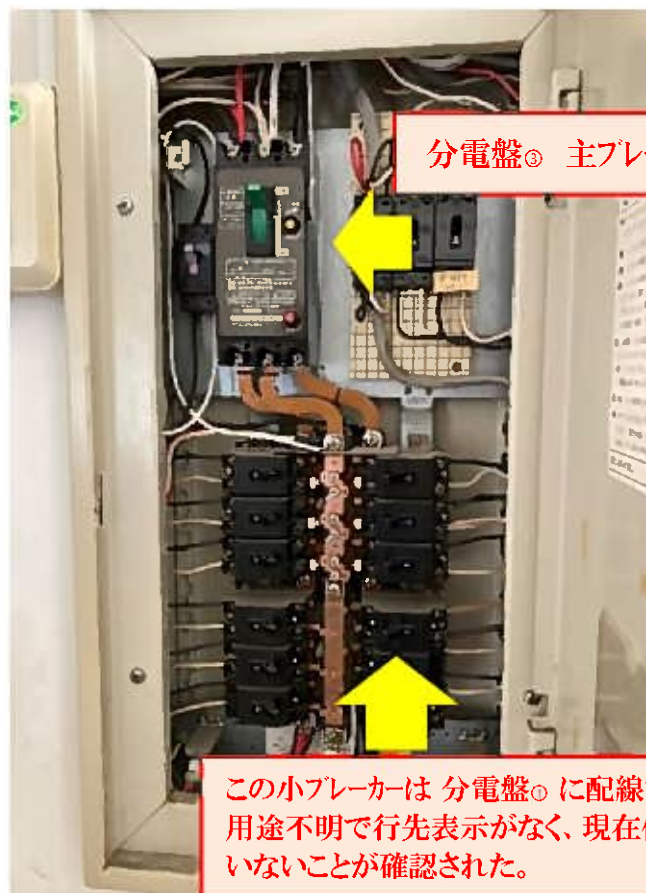

分電盤② 主ブレーカーが落ちていた

この小ブレーカーは 分電盤① に配線されていたが、用途不明で行先表示がなく、現在使用されていないことが確認された。