

労働災害・第三者災害・トラブル発生報告書

制定	H 7. 2. 22
改15	H 27.6.15

(一報 二報 三報)

所 名 仙台 SC 岩手西ST

発生日時 6 月 7 日 09 時 40 分

報告書作成 6 月 9 日 14 時 30 分

工事名	佐川急便花巻営業所 荷捌棟南側軒樋更新工事	工事番号	210023714	SC,ST長名	佐藤	SC,ST名	岩手西
発注者	SGリアルティ株式会社	工 期	2021/6/7～6/11予定			進捗率	10 %


(根本原因)

- ・資材落下や機械下部制限等の作業区画が不十分なまま、作業を開始・進めたこと。
- ・作業前の工事説明で施設車輛の使用エリア等の作業範囲との区分が協議されていないこと

(再発予防策)

- ・作業バケット移動を考慮・作業区画により施設責任者様と工事説明時に協議し作業計画を確定させる。
- ・協議、確定した作業計画を作業者に配布し危険予知・計画した作業計画が実施でき手から開始すること

災害発生状況図(平面図)

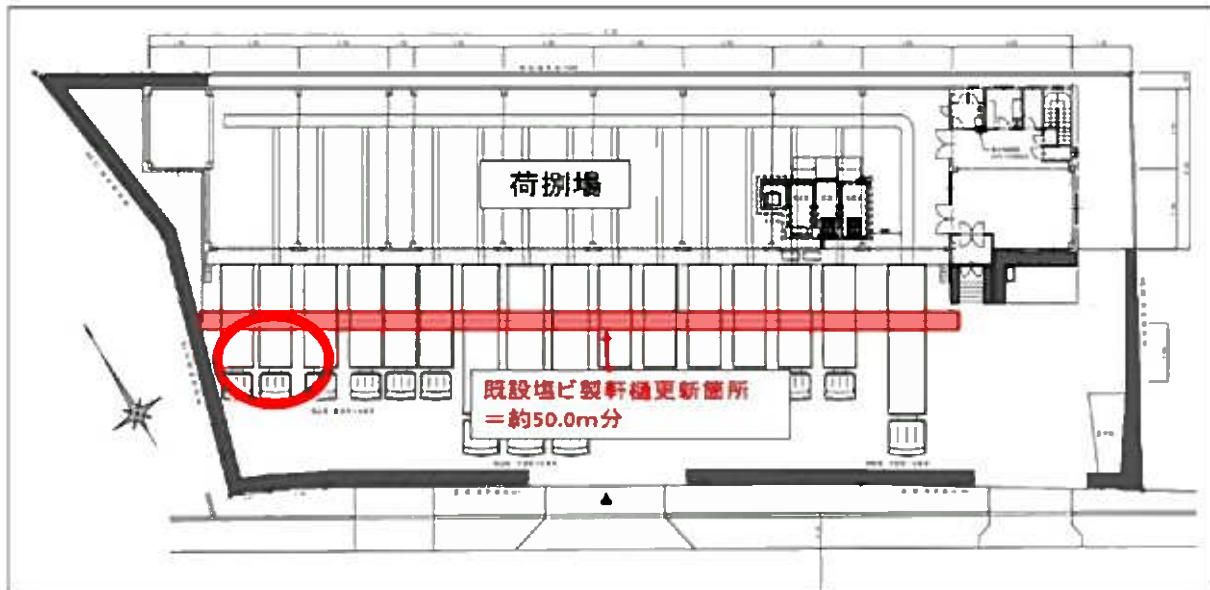

外構 配置図

【写真】



※ 高所作業車周囲のみのカラーコーン設置で、車両・第三者への対応なし

災害発生状況写真(再現)



※ バケット下を区画せず、停車車両への喚起もないまま作業を進めていた。




車両破損状況

現場作業員への安全周知



仮設計画(工区分け)

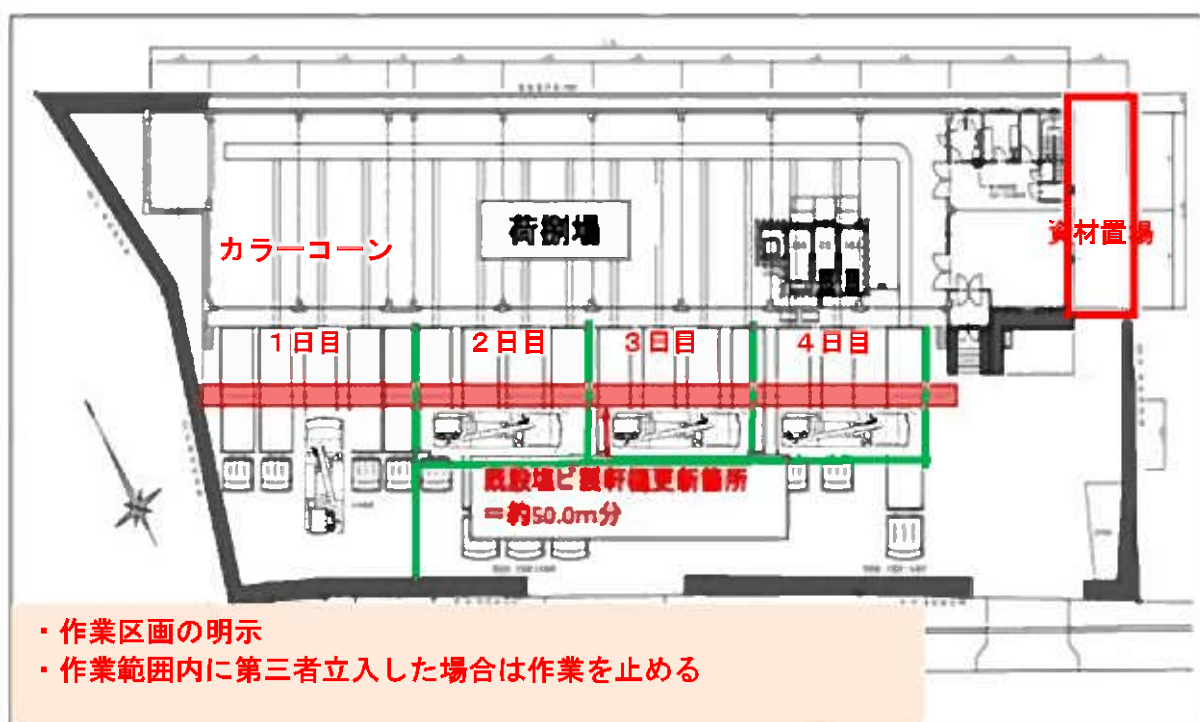

- ・ 作業区画の明示
- ・ 作業範囲内に第三者立入した場合は作業を止める

外構 配置図

2日目の仮設状況写真



3日目の仮設状況写真

