

労働災害・第三者災害・**トラブル** 発生報告書


(一報 二報 **三報**)

所 名 福岡 SC 大分 ST

発生日時 7 月 16 日 10 時 10 分頃

報告日時 7 月 19 日 10 時 30 分

工事名	SEJ玖珠森店 外灯増設工事	工事番号	210025354	SC.ST長名	宇佐 卓哉	SC.ST名	大分
発注者	(株)セブン-イレブン-ジャパン	工 期	7月10日～7月20日	進捗率	5	%	

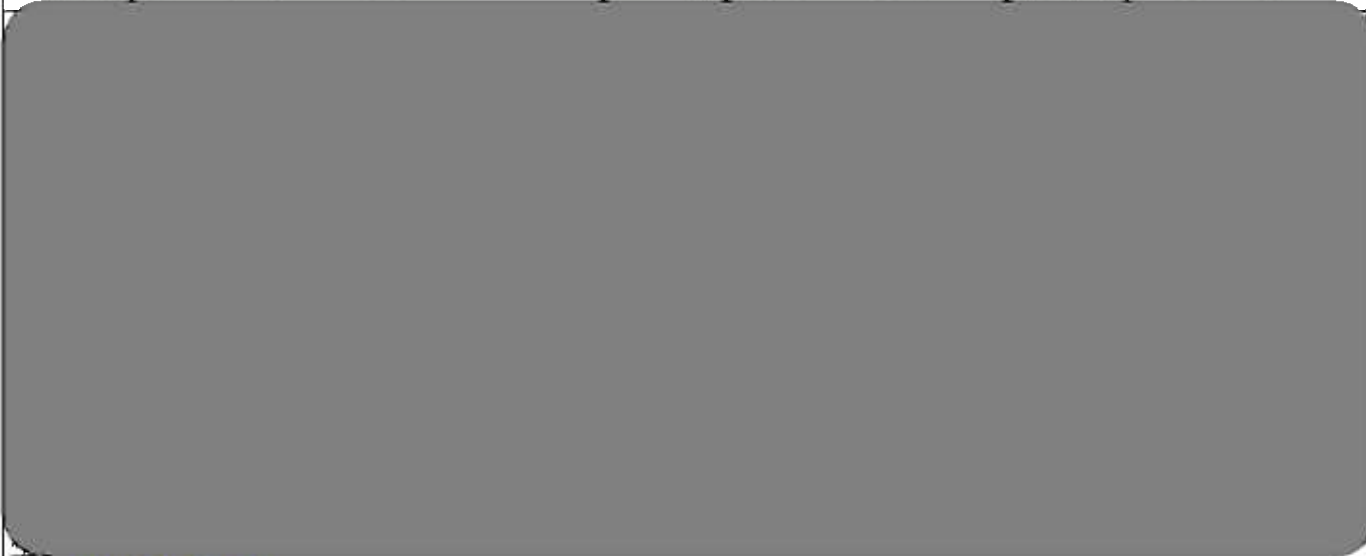


(根本原因)

- ・近接の止水バルブ・水道メーター配管方向から推定した埋設ルート相違する位置に埋設されてたこと。
- ・作業開始前に埋設物懸念を店舗と連携したが、既設埋設深さも170mmと浅い敷設状況だったこと。
- ・現状As下層に既存Asを確認(旧スーパー跡地にSEJ建設 旧Asの上に現Asを施工・路盤内給水新設)

状

(再発防止策)

- ・メーターや店舗レイアウトの埋設ルートから作業説明時に埋設懸念を通知、店舗と連携して作業を開始する
- ・既設埋設の周辺試掘から埋設方向・深さを確認し、掘削懸念を解消させて作業を進めること
- ・事前調査の際、建物履歴だけでなく、土地履歴もヒアリング項目として検討すること。

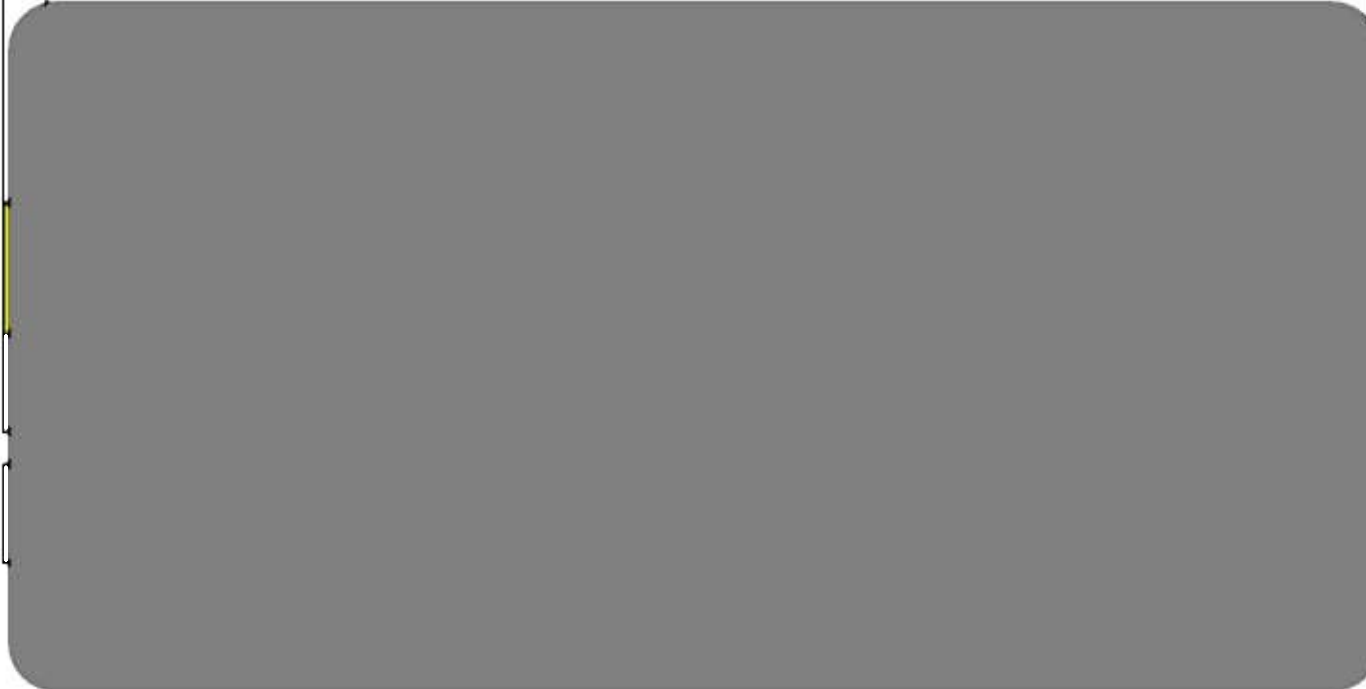

災害発生状況図



掘削により確認された事実（C 開店日 2013/04/26）

㊦ 店舗は、水道メーター、止水バルブの **延長する方向に配置**

給水図とともに、外灯電源線埋設ルートを設定

㊦ 堀削した底に、**既存Asが存在していた**（前利用は、スーパー+駐車場）

㊦ 破損給水管は店舗に対し、**斜めに深さ170mmで敷設されていた**



埋設給水管破損部



止水バルブ・
給水メーター位置

埋設給水管ルート: 朱点線

災害発生状況図(平面図)

