

労働災害・第三者災害・**トラブル**発生報告書

制定	H 7. 2. 22
改15	H 27.6.15

(一報 二報 **三報**)

所 名 名古屋 SC 名古屋北 ST

発生日時 7 月 27 日 14 時 40 分

報告書作成 7 月 29 日 19 時 00 分

工事名	アマゾン岡崎DS 空調増設に伴う改修工事	工事番号	210028995	SC.ST長名	幸島真司	SC.ST名	名古屋北ST
発注者	アマゾンジャパン合同会社	工 期	2021年6月23日～7月31日	進捗率	85	%	



状

(根本原因)

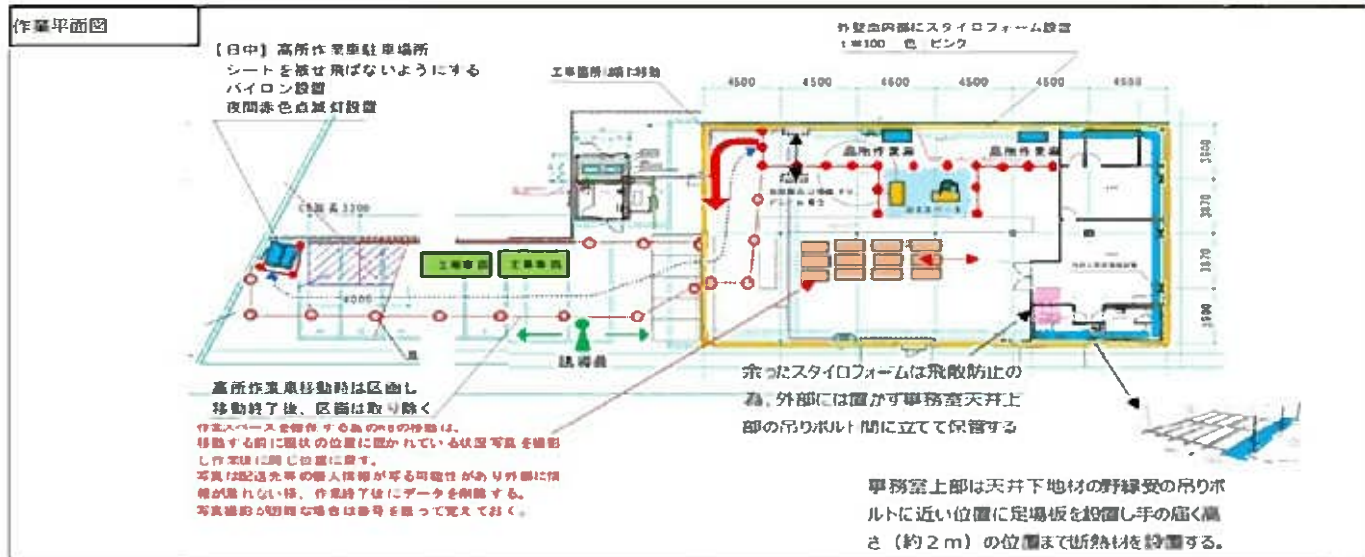
- ・作業通路がダクトや配線障害により計画通りにできない場合の作業が計画されていないこと。
- ・天井内作業での踏み抜き予防行動がないまま、作業を進めていたこと

(再発防止)

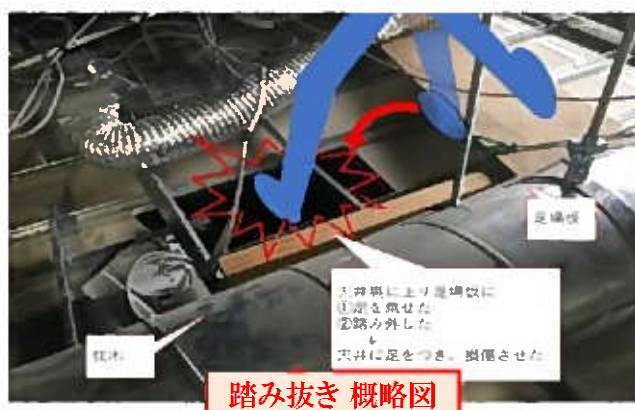
- ・作業通路幅を広げてバランスを崩さない通路計画に見直した。
- ・通路のほかに、踏み抜き予防材の設置を作業手順書に追加した。



災害発生状況図(平面図)

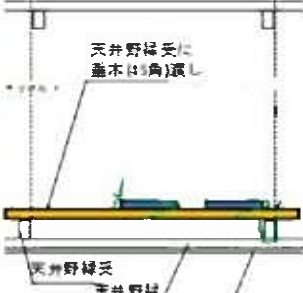
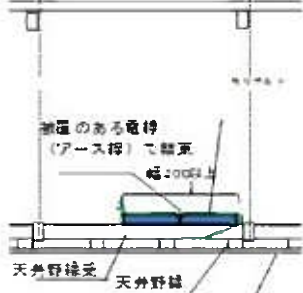


【写真】

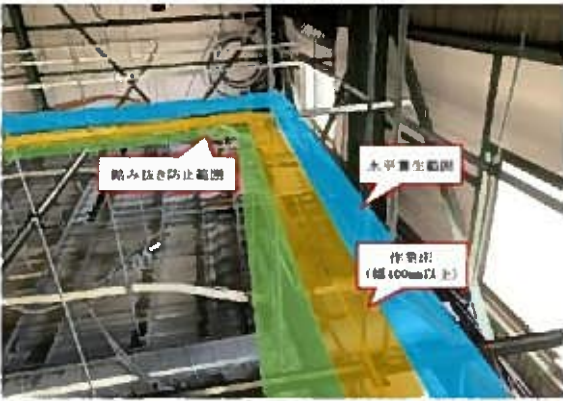


災害発生状況図(平面図)

再発防止の策定(作業床の見直し)

発生原因の真因	天井上の通路・足場の幅が不足
再発防止策	天井上の通路・足場の幅(400mm以上)を確保する。 JM現場代理人遠藤は、現場状況に合わせ、作業床400mm以上確保の上、踏み抜き防止策を実施する。 また、足場板はバインド線等で固定する。   

再発防止の策定(踏み抜き予防の追記)

発生原因の真因	足場からの踏み抜き防止対策が不足
再発防止策	天井軽鉄下地上に踏み抜き防止策を壁断熱材固定作業手順書に追記する。 JM現場代理人遠藤は、現場状況に合わせ、作業床400mm以上確保の上、踏み抜き防止策を実施する。 踏み抜き防止は、作業床の内側にラッセルネットを設置する。 又、作業床と外壁の間に水平養生としてラッセルネットを設置する。 

災害発生状況図(平面図)

作業手順書の改訂(断熱材固定作業)

[illegible]

作業手順書の改訂(作業床設置作業)

[illegible]