

労働災害・第三者災害 **トラブル** 発生報告書

制定	H 7. 2. 22
改15	H 27.6.15

(一報 **二報** 三報)

所 名 名古屋 SC 名古屋北 ST

発生日時 8 月 30 日 10 時 15 分

報告書作成 9 月 1 日 16 時 00 分

工事名	SE名古屋一社4丁目店 パワコン自立コンセント設置工事	工事番号	217023284	SC,ST長名	幸島	SC,ST名	名古屋北
発注者	株式会社セブン-イレブン・ジャパン	工 期	令和3年8月30日～8月30日	進捗率		100	%

生

(根本原因)


- ・壁内配管・配線状況を確認しないまま、作業を開始していたこと
（壁内に入れた配線を上下に無理に動かしたことで漏水 ← 既設給水管に干渉させ破損と類推）

状

(再発予防策)

- ・既設パワコン裏の見え隠れ部に開口したり、天井材外しで壁内点検後に作業を開始すること。
- ・やむを得ず壁内点検ができないままの壁内作業では、無理な上下移動等を行わないこと。
（壁内の見えない突起物により、配線や既設管が傷つく懸念が想定）

災害発生状況図(平面図)

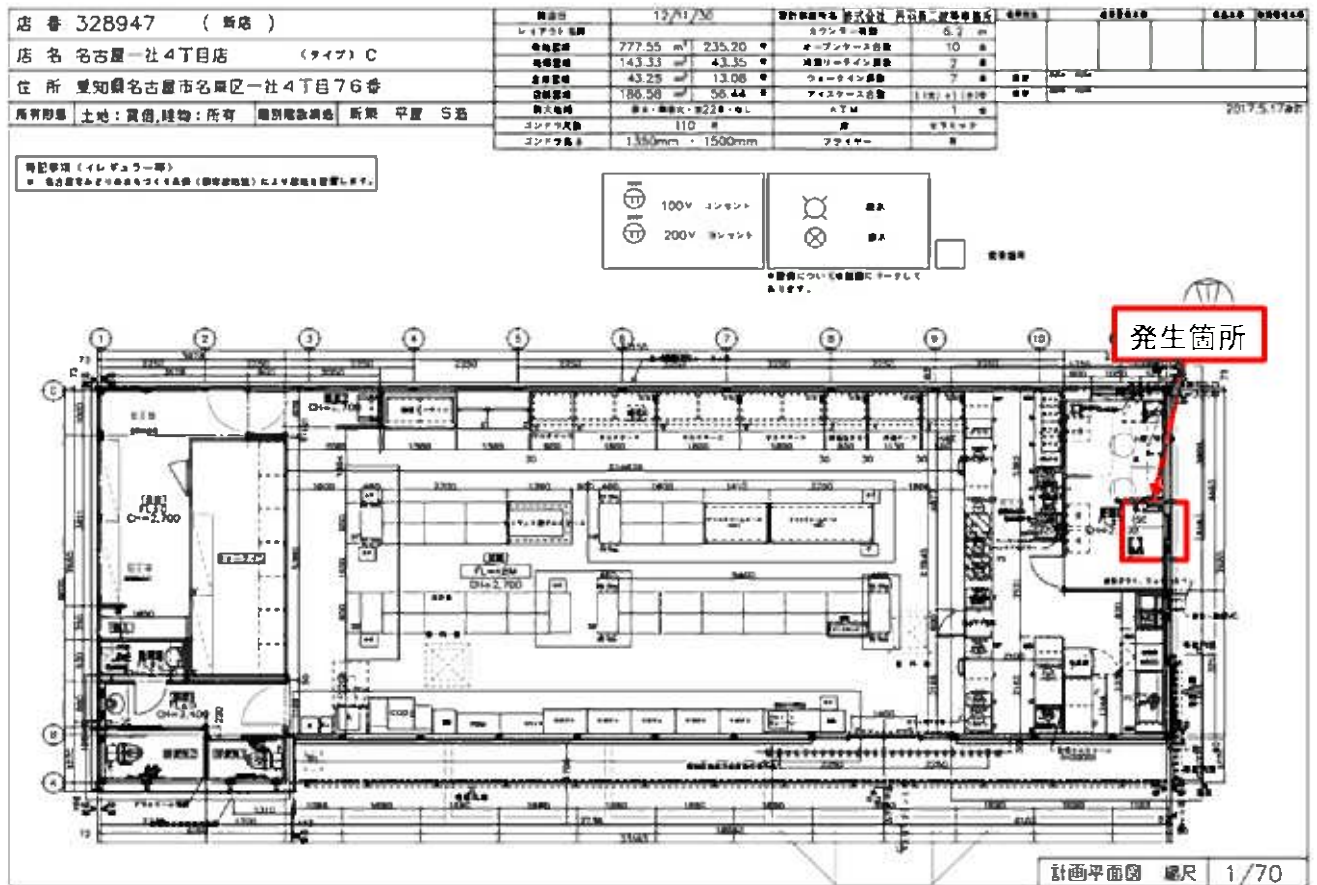

【写真】



漏水後の壁内点検状況



壁内の破損サヤ管(中に給水管)



破損したサヤ管



破損したサヤ管